




1. Maak voor een goede hechting van de maskeertape en de RPI-S Coating de te behandelen oppervlakten schoon en stofvrij.

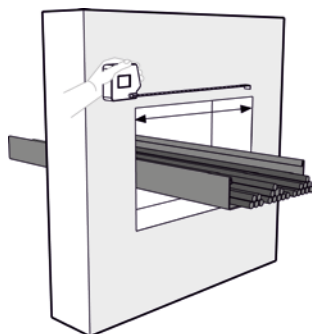


2. Meet de doorvoering nauwkeurig op met een rolmaat, duimstok of eventueel een krompasser en neem de afmetingen over op de RPI-S Afdichtingsplaat.

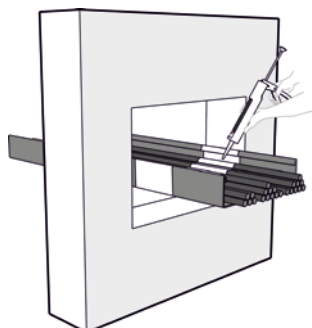


3. Breng daar waar de RPI-S Afdichtingsplaat komt, tussen de kabels over een breedte van minimaal 60 mm RPI-S Kit aan. Dicht eventuele ruimten of naden met de RPI-S Kit tussen:
 - kabels onderling
 - kabels en passtukken
 - kabels en kabelgoot
 - passtukken en kabelgoot
 - passtukken en sparing
 - in de profilering van de kabelgoot zelf

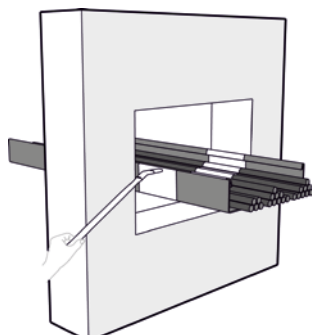


4. Schilder de sparing, de kabelgoot en de kabels, daar waar de RPI-S Afdichtingsplaat komt, over een breedte van circa 60 mm rondom met RPI-S Coating.

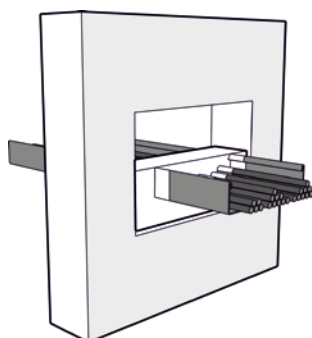


5. Zaag de passtukken zodanig op maat uit de RPI-S Afdichtingsplaat, dat deze klemmend in de sparing gemonteerd kunnen worden. Schilder de zijkanten van de sparing en de passtukken met RPI-S Coating, zodat de passtukken goed "verlijmd" worden met de sparing en de kabelgoot. Plaats het reliëf van de RPI-S Afdichtingsplaat één richting op.

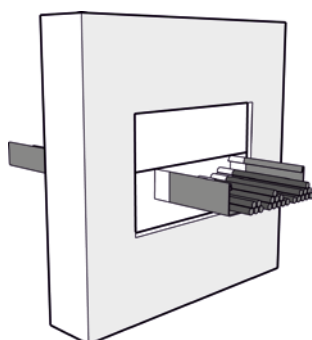

6. Maak de passtukken zo groot mogelijk, om het aantal naden te beperken. Maak net zoveel passtukken, totdat de gehele sparing is afgedicht.

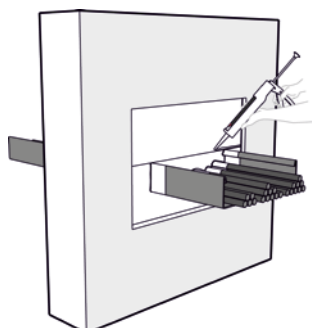

7. Dicht nu nogmaals eventuele ruimten of naden met de RPI-S Kit tussen:
- kabels en passtukken
 - passtukken en kabelgoot
 - passtukken en sparing
 - in de profilering van de kabelgoot zelf

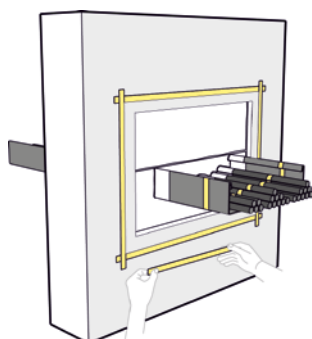


8. Breng op de kabelgoot en kabels, circa 200 mm vanaf de RPI-S Afdichtingsplaat en op de wand, circa 30 mm vanaf de RPI-S Afdichtingsplaat maskeertape aan.




RPI-S Afdichtingssysteem


APPLICATIEHANDLEIDING

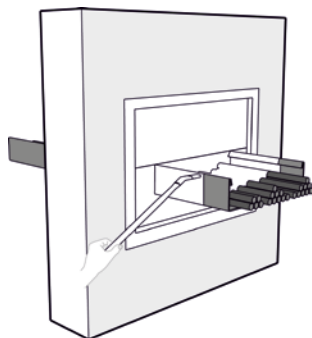


9. Schilder de gehele afdichting over met RPI-S Coating.
Schilder de kabelgoot en kabels tot 200 mm uit de afdichting.

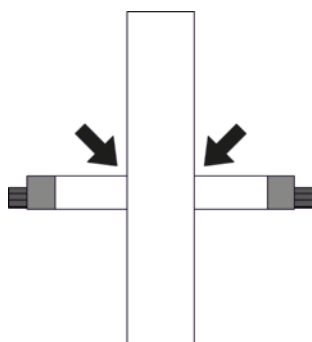

10. Voer de werkzaamheden 7 t/m 9 aan beiden zijden van de wand uit.

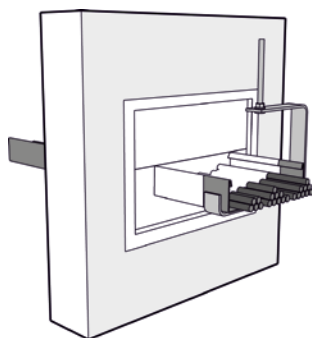

11. Controleer of de kabelgoot aan beide zijden van de wand binnen 25 cm voorzien is van een geschikte stalen ophangbeugel.

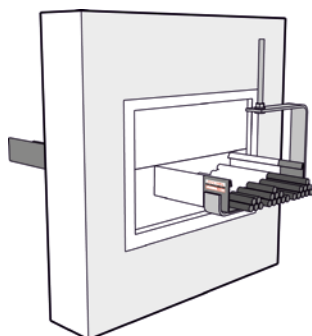

12. Vul de bedrijfsgegevens in op de RPI-S Afdichtingssticker en plak deze duidelijk in het zicht op.